


VAŽNO!!! MOLIM OBRATITE PAŽNJU :

1. PRAVILNO spojite senzor na centralnu upravljačku jedinicu TEKMAR 1773.

U nastavku SHEMA spajanja senzora: 3354,3355, 3356 te 1773 na instalaciju.

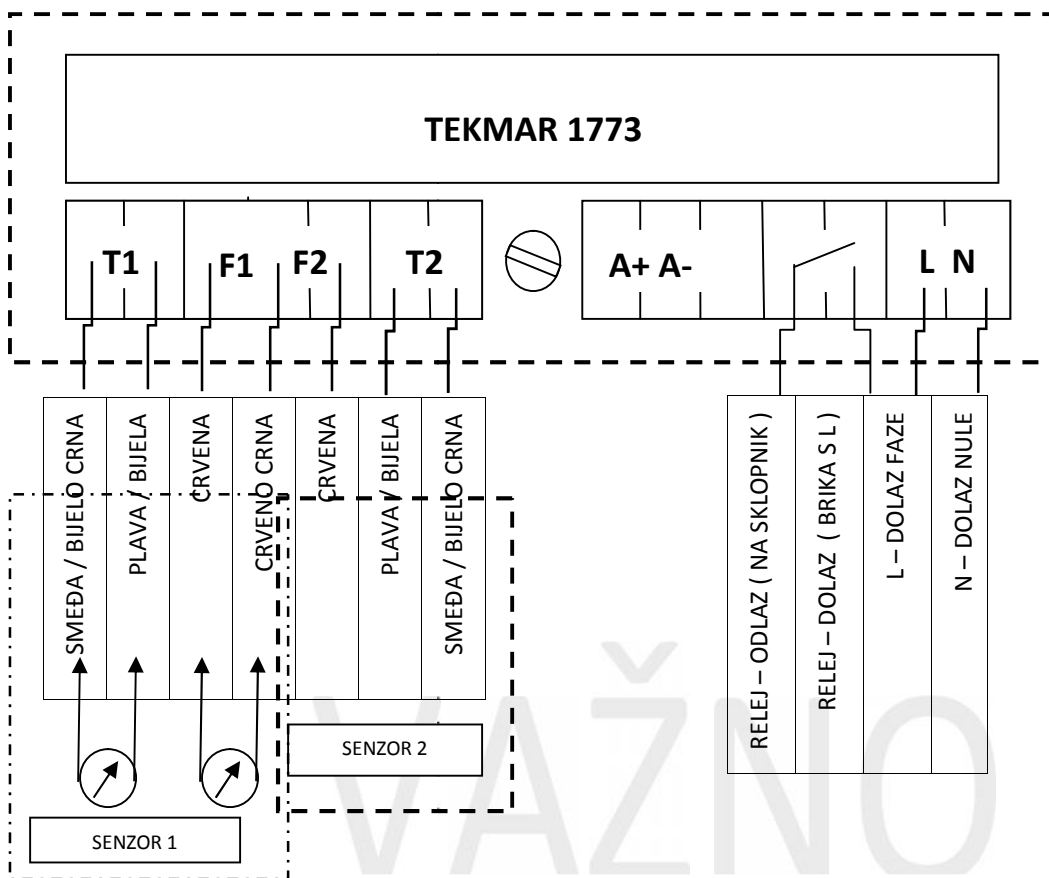

2. NAKON spajanja senzora na centralnu upravljačku jedinicu TEKMAR 1773 potrebno je izmjeriti

Otporne vrijednosti: 1. Između **T1 (SMEĐA – PLAVA ili BIJELO CRNA – BIJELA)** spoja vrijednost varira zavisno od **TEMPERATURE** na kojoj je senzor VIDI TABLICU:

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-14	10839	-6	7405	+2	5155	+10	3652	+18	2632
-12	9838	-4	6752	+4	4721	+12	3360	+20	2431
-10	8941	-2	6164	+6	4329	+14	3094	+22	2247
-8	8132	0	5634	+8	3974	+16	2852	+24	2079

2. između **F1 (CRVENE – CRVENO CRNE)** spoja vrijednost varira zavisno od **TIPA SENZORA**

SENZOR TIP	Ω	SENZOR TIP	Ω
3352 , 3353	25.....40 Ω	3355	≈ 53 Ω
3354	≈ 80 Ω	3356	≈ 72 Ω

3. U MENIJU CENTRALNE JEDINICE PODESITI: TIP SENZORA, JEZIK, TEMPERATURU... vidi UPUTU!!!!